

## 陕西省西咸新区沣东新城督查问题清单(第一轮)

编号	检查时间	城市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时间
SX-06-090	9月1日	西咸新区	沣东新城	斗门街道	陕西亿尔达建材有限公司	陕西省西咸新区沣东新城斗门街办小兆村8号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产,发现问题:1.混凝土废料堆放在料仓外,堆场未完全覆盖,倾倒废料时抛洒到地面的废料未及时清理,风干后极易产生扬尘;2.部分物料输送皮带未完全密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月15日
SX-06-091	8月31日	西咸新区	沣东新城	沣东街办	西咸新区派特制漆有限公司	陕西省西咸新区沣东新城企业路3号	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时企业未生产,该企业从事油漆调配、灌装,发现问题:1.该企业属于散乱污企业,未落实先停后治,有近期生产的痕迹,8月28日有产品产出;2.未配套VOCs废气收集处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月15日
SX-06-092	8月24日	西咸新区	沣东新城	沣东街办	陕西金奇机械电器制造有限公司	陕西省西咸新区沣东新城凤栖路14号	未安装治污设施	现场检查时企业正在生产,发现问题:1.焊接工艺未按照现状环境影响评估报告要求,安装焊烟净化设施;2.砂轮房仅安装塑料软门帘,不能完全密闭,砂轮粉尘用无动力简易装置收集,收集效果较差,存	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	9月25日

SX-06-093	8月26日	西咸新区	沣东新城	沣东街道	陕西延长石油集团橡胶有限公司	陕西省西咸新区沣东新城沣东街道统一路1号	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，发现以下问题：1、配料环节除尘器未开启，集气罩位置设置不合理，化学原料粉尘无组织排放严重；2、2号终炼线废气处理设施的喷淋塔水箱内无水，涉嫌废气处理设施不正常运行；3. 燃煤锅炉在线监控历史数据中6月17日、6月18日、7月8日、7月16日日均数据超标；4. 开炼及挤出工序VOCs废气收集设施	调查核实，依法查处，符合移送公安机关拘留条件的，及时移送。	9月25日
SX-06-094	8月24日	西咸新区	沣东新城	沣东街道	西安技师学院	沣东新城世纪大道东段西电高压套管有限公司东侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该校南侧原操场处工地，土方施工处于停工状态，有近3000平方米的裸土未覆盖，场地未设置其他防扬尘设备，易产生扬尘污染。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月15日
SX-06-095	8月24日	西咸新区	沣东新城	沣东街道	西安西电高压套管有限公司	陕西省西咸新区沣东新城世纪大道东段009号	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产，发现以下问题：1. 散热器焊接工序多处焊接工位未按要求配套使用焊接烟尘处理设备；2. 淋漆工段采用简易隔断，大量VOCs 气体无组织排放，刺激性气味严重；3. 天然气锅炉及烘干房未按要求安装低氮燃烧装置。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月25日
SX-06-096	8月30日	西咸新区	沣东新城	建章路街道	陕西腾丰塑胶科技发展有限公司	陕西省西咸新区沣东新城建章街道六村堡东贺工业园	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	检查时该企业未生产，发现以下问题：该企业为“散乱污”取缔类企业，未落实“两断三清”，现场检查时发现生产痕迹。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月15日
SX-06-097	8月29日	西咸新区	沣东新城	三桥街道	西安长兴再生资源回收有限公司	陕西省西咸新区沣东新城三桥街道天台六路4号	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时该公司正在生产，该公司为“散乱污”取缔企业，要求在10月31日前取缔，未落实先停后治，正在从事废铁露天切割，无任何大气污染防治设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月15日

SX-06-098	8月28日	西咸新区	沣东新城	三桥街道	中车西安车辆有限公司	陕西省西咸新区沣东新城三桥镇	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产，发现以下问题：1. 车体喷漆干燥工段门未关，所安装的vocs废气收集处理设施未运行，喷漆干燥间底部废气收集口无风感（纸屑未动），VOCs无组织排放；2. 焊接车间大部分工位未配套焊接烟尘处理设施；3. 大气监测点位和频次低于要求；4. 客抛车间抛丸机遮阳帘部分破损，影响粉尘收集效果，抛丸粉尘外溢，车间外有一处存放钢结构的区域有露天喷漆痕迹；5. 天然气锅炉排气筒高度低于15米，未按要求实施低	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	9月25日
SX-06-099	8月21日	西咸新区	沣东新城	沣东街道	咸阳联兴建材工贸有限公司	陕西省西咸新区沣东新城沣东镇北槐村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时混凝土搅拌站未生产，发现问题：1. 一辆绿色的运输粉状砂石车辆出厂未进行冲洗、未覆盖；2. 半封闭料仓南侧有一约1万平米的露天堆场，地面未硬化，黄沙，粉煤灰等原料露天堆放，超过85%面积未按照环评批复要求用防尘网覆盖，易引起扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月15日